


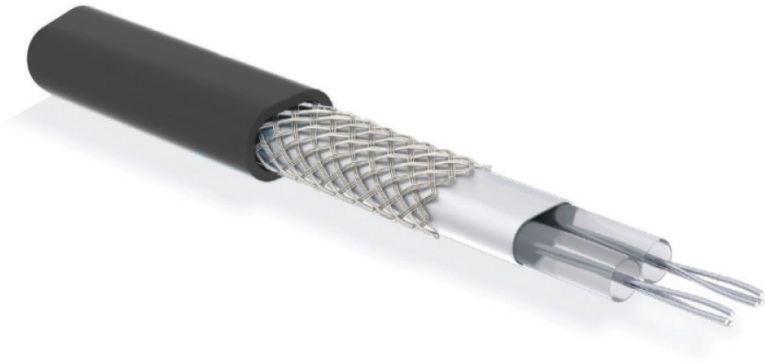


# **PST**

## **Vakiovastuskaapelit**


**Liitospakkauksen ohje**

# Kaksijohdinkaapelin syöttökaapeliliitos

 
1. Kuori lämpökaapelin vaippa varovasti noin 90 mm:n matkalta.
2. Pane paksumpi lyhyt kutistemuovi valmiiksi lämpökaapelin varrelle.
3. Pyöritä armeeraus johtimeksi kaapelin alapuolelle, katkaise noin 1 cm:n mittaiseksi ja purista siihen liitin.



 4. Leikkaa johtimet erilleen toisistaan (sivuleikkureilla) mutta varo katkaisemasta niitä tai leikkaamasta eristettä rikki. Katkaise toinen johdin noin liittimen verran lyhyemmäksi, jotta niihin tulee eritasoliitos. Kuori johtimia noin 8 mm ja purista päihin liittimet.



 5. Kuori syöttökaapelin päätä noin 10 cm ja taita suojamaajohdin taakse. Aseta paksu pidempi n. 15-senttinen kutistemuovi lämpökaapelin pidemmän johtimen varrelle ja liitä syöttökaapelin katkaistu lyhyempi johdin siihen puristamalla liitos kiinni. Aseta toinen ohut n. 3 cm pitkä muovi syöttökaapelin pidemmän johtimen varrelle, katkaise johdin sopivan mittaiseksi ja liitä lämpökaapelin lyhyempään johtimeen puristamalla liitos kiinni. Kutista muovit liitosten päälle.



6. Vedä lämpökaapelin varrella oleva paksumpi lyhyt muovi liitoksen päälle ja kutista. Anna liitoksen jäähtyä hetki.
7. Käännä suojamaajohdin liitoksen päälle ja mittaa sopivaksi, kuori ja purista kiinni armeerauksessa kiinni olevaan liittimeen.
8. Teippaa koko liitoksen yli sähkömiehenteipillä ja kutista lopuksi syöttökaapelin varrella oleva paksu pidempi muovi liitoksen päälle. Anna jäähtyä.



# Kaksijohdinkaapelin loppupään teko

1. Kuori kaapelin päätä noin 30 mm.



2. Katkaise armeeraus kokonaan pois aivan vaipan juuresta.



3. Leikkaa johtimet erilleen noin 2 cm:n matkalta ja kuori päitä noin 10 mm.



4. Purista johtimet yhteen puristusholkilla.



5. Kutista liitoksen päälle ohut, noin 3 cm pitkä muovi ja purista kärkipihdeillä pää kiinni.



6. Teippaa sähkömiehenteipillä vaipan ja muovin välinen sauma (jossa armeeraus katkaistu) umpeen parilla kolmella kierroksella ja kutista noin 8 cm pitkä ohuempi muovi loppupään päälle niin, että sitä jää yli noin 1 cm, joka puristetaan kärkipihdeillä kiinni.



# Pistesarjat-takuu

## Ehdot ja tarkennukset

Tämä asennusohje on tarkistettu mahdollisimman huolellisesti. Emme kuitenkaan vastaa mahdollisista virheistä tai tietojen väärästä soveltamisesta aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Oikeudet muutoksiin pidätetään. Copyright (C) 2020 Pistesarjat Oy.



### Hävitysohjeet

Elektronisia komponentteja tai niitä sisältäviä laitteita EI saa hävittää kotitalousjätteiden kanssa. Ne täytyy hävittää muiden sähkö- ja elektroniikkajätteiden tavoin paikallista lainsäädäntöä noudattaen.